Chapitre 2

Transformateur triphasé

Exercice 3

Une station de métro est alimentée en énergie électrique par un transformateur triphasé (Eclairage, signalisation, ventilation, pompage des eaux).

- -Puissance apparente=160KVA
- -Primaire $U_1 = 20 \text{ kV}$ couplage triangle
- -Secondaire :220V/380V, en charge nominale, couplage étoile

1-Bilan des puissances

- a) L'intensité nominale au secondaire vaut 230 A. Calculer la puissance active nominale, avec un facteur de puissance 0.8
- b) Dans ces conditions, le rendement est maximal, et vaut 0.96. Calculer les pertes cuivre et les pertes fer (que l'on suppose égales).
- 2-On s'intéresse maintenant à une colonne du transformateur .Elle se comporte comme un transformateur monophasé, composé de :
- -Un enroulement primaire sous 20KV

Chapitre 2

Transformateur triphasé

-Un enroulement secondaire, débitant un courant de 200A, dans un circuit inductif de facteur de puissance 0.8.

a) En charge nominale, la chute de tension vaut 5% de la tension à vide au secondaire, calculer la tension à vide et le rapport de transformation.

Solution

1.a. L'intensité nominale au secondaire vaut 230 A. Calculer la puissance active nominale, avec un facteur de puissance 0.8

$$P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 = 121.1 \text{ kW}$$

2.b. Dans ces conditions, le rendement est maximal, et vaut 0.96. Calculer les pertes cuivre et les pertes fer (que l'on suppose égales)

$$P_1 = P_2 + P_J + P_{fer}$$
 Or que: $P_J + P_{fer}$

$$P_1 = P_2 + 2P_J \Rightarrow P_J = P_{fer} = \frac{P_1 - P_2}{2}$$

D'autre part on a
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$

d'où :
$$P_J = P_{fer} = \frac{P_1 - P_2}{2} = \frac{P_2/\eta - P_2}{2} = \frac{P_2}{2} \left(\frac{1 - \eta}{\eta}\right) = 2.52 \, kW$$

2.a. Calculer la tension à vide et le rapport de transformation
$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 \Rightarrow 0.05 U_2 = U_{20} - U_2 \Rightarrow U_{20} = 1.05 U_2 = 399 \, V$$

$$U_{20} = m_c U_1 \Rightarrow m_c = \frac{U_{20}}{U_1} = 0.01995$$

$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2 \Rightarrow 0.05U_2 = U_{20} - U_2 \Rightarrow U_{20} = 1.05U_2 = 399 V$$

$$U_{20} = m_c U_1 \Rightarrow m_c = \frac{U_{20}}{U_1} = 0.01995$$